序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1341/24-9-25030	2025.4.7	综合判定：合格。	
2	GX-B1371/21-9-25007	2025.4.7	存在问题： 1、-20中段避险硐室门口的辅助通风机未安装开停传感器，部分局部通风机未安装开停传感器； 2、风速传感器未根据安装地点设置对应的报警值； 3、监测监控设备未定期进行调校； 4、设备台账中分站、二氧化碳、一氧化碳、氧气、温度传感器安全标志证号统计错误，负压传感器型号错误，无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，所检项目合格。	

3	GX-B1371/21-9-25008	2025.4.7	存在问题： 1、未建立台账及报表。 2、系统发出报警时处置结果未记录备案。 3、监控系统布置图缺少供电线缆走向，分站图例名称错误。 4、未打印报警记录月报表。 建议：加强监测监控设备日常维护。 除上述问题外，所检项目合格。	
4	GX-B1371/21-9-25009	2025.4.8	存在问题： 1、监测监控设备未定期进行调校； 2、无传感器调校记录表； 3、无法进行主备机切换。 建议：加强监测监控设备日常维护及调校。 除上述问题外，所检项目合格。	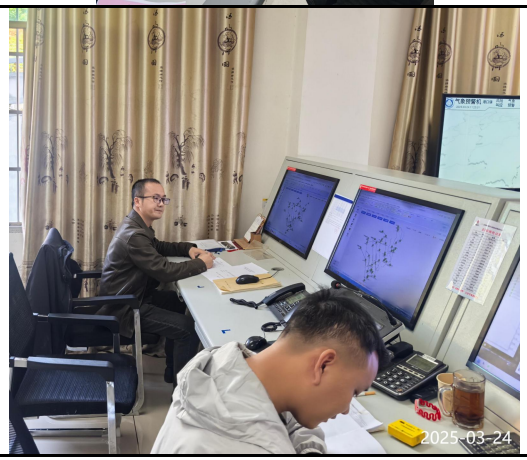

5	GX-B1371/21-9-25010	2025.4.8	存在问题： 1、风速传感器未根据安装地点设置对应的报警值； 2、监测监控设备未定期进行调校； 3、无传感器调校记录表。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，所检项目合格。	
6	GX-B1341/24-9-25028	2025.4.8	综合判定：合格。	

7	GX-B1343/21-9-25012	2025.4.8	1．矿井总进风量：2616.7m3/min，矿井总回风量：2664.5m3/min； 2．主通风机风量：2734.8m3/min； 3．矿井有效风量：2233.3m3/min； 4．矿井有效风量率：81.7%； 5．通风机负压：495Pa； 6．矿井通风阻力：458.1Pa。		
8	GX-B1347/21-9-25012	2025.4.8	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：81.7%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：79.0%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.43，符合1.32≤β≤1.67要求，合格； 7、综合指标：93.0%，大于72%，合格。		

9	GX-B1425/23-9-25004	2025.4.8	1．矿井正常通风风量：2734.8m3/min； 2．矿井反风风量：2336.9m3/min； 3．通风机正常通风风量：北西区+365m主通风机：2734.8m3/min； 4．通风机反风风量：北西区+365m主通风机：2336.9m3/min； 5．机站反风率：北西区+365m主通风机：85.45%； 6．矿井风流反向用时：2分27秒。	
10	GX-B1370/21-9-25005	2025年4月8日	存在问题： 安全监控设备台账中远程控制开关型号错误。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。除上述问题外，其余所检项目合格。	 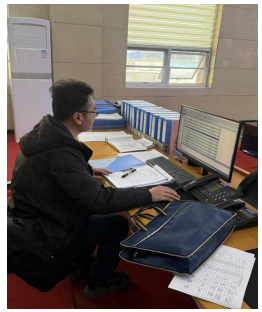

11	GX-B1341/24-9-25031	2025.4.8	综合判定：合格。		
12	GX-B1341/24-9-25032	2025.4.8	综合判定：合格。		

13	GX-B1341/24-9-25033	2025.4.8	综合判定：合格。		
14	GX-B1341/24-9-25034	2025.4.8	综合判定：合格。		

15	GX-B1341/24-9-25035	2025.4.8	综合判定：合格。		
16	GX-B1341/24-9-25036	2025.4.8	综合判定：合格。		